

PODMIENKY PRE SKLADOVANIE, PREPRAVU A MANIPULÁCIU S VÝROBKAMI A OBCHODNÝM TOVAROM SPOLOČNOSTI Wienerberger s.r.o.

Platnosť od 01.02.2020

1. Nasledovné zásady slúžia ako návod na skladovanie a manipuláciu s uvedenými výrobkami v podmienkach predajných miest a na stavbách. Ďalej slúžia na preukázanie spôsobu skladovania a manipulácie smerom na orgány vykonávajúce dohľad nad trhom. Sú takisto podkladom pre reklamačné konanie s výrobcom na vylúčenie závad, ktoré vznikli na tovare počas nesprávneho skladovania, nesprávnej prepravy alebo manipulácie s výrobkami.
2. Tehly Porotherm a TERCA a produkty Tondach sa skladujú na drevených paletách. Palety odporúčame skladovať na spevnených a odvodnených plochách z dôvodu stability skládky najmä pri ukladaní viacerých palet na seba. Na spevnenej a rovnej ploche je povolené skladovať na sebe maximálne 4 palety tehál Porotherm, 3 palety tehál TERCA alebo 2 palety PTH, 3 palety základnej krytiny Tondach.
3. Nakládka a vykládka palet s tehľami je možná len pomocou vysokozdvížneho vozíka, hydraulickou rukou, alebo pomocou žeriavu so špeciálnymi lyžinami na uchytenie palety. Nie je povolené prekladať palety pomocou žeriavu a úchytných lán. Takýmto spôsobom môže dôjsť k poškodeniu palet, ako aj tehál tlakom lán.
4. Pri nakládke palet na dopravný prostriedok sa prvé palety musia oprieť o prednú časť nákladného priestoru, tak aby pri náhlom zabrzdení nedošlo k posunu alebo prevráteniu palet a tým k poškodeniu tehál alebo vozidla. Palety sa musia ukladať do blokov, v ktorých sú palety ukladané tesne vedľa seba. Takto uložené palety sa upevnia na niekoľkých miestach sťahovacími pásmi. Všetky tieto opatrenie majú zabrániť posuvu alebo pádu palet počas prepravy.
5. Pri kusovom predaji tehál Porotherm a TERCA je potrebné až do odpredania rozbalenej palety zachovať baliacu fóliu z dôvodu dokladovania značenia výrobku. Toto značenie je na fólii v podobe potlače alebo nálepky.
6. Preklady a nosníky sa balia do balíkov pomocou pásk v nasledovných množstvách:

KPP 12 075-200	48 ks
KPP 12 225-300	32 ks
KPP 10 100-200	40 ks
KPP 10 225-300	30 ks
KP 7 100-350	20 ks (CZ), resp. 12 ks (HU)
KPSN 175-500	16 ks
KPSN 525-725	8 ks

K prekladom a nosníkom sú páskou pripevnené drevené hranoly, na ktoré sa ukládajú balíky prekladov a nosníkov. Balíky prekladov a nosníkov, ako aj jednotlivé kusy, sa skladujú na spevnených a odvodnených plochách, ktoré nemusia byť zastrešené.

7. Viacero balíkov s rovnakou dĺžkou prekladov a nosníkov sa môže skladovať na sebe. Medzi jednotlivými balíkmi musia byť drevené hranoly. Preklady KPP 12, KPP 10, KP 7 a nosníky KPSN do dĺžky 3,75 m sa balia a skladujú v polohe naležato, nosníky dĺžky 4,00 m a väčšie sa balia a skladujú v polohe na hrane. Túto skladovaciu polohu treba zachovať aj po rozbalení alebo v prípade kusového predaja. Takisto treba dbať na to, aby sa preklady a nosníky aj po rozbalení skladovali na hranoloch, ktoré sú v max. vzájomnej vzdialenosti 2,0 m.
8. Pri preprave viacerých balíkov prekladov a nosníkov na sebe alebo pri ich preprave na paletách s tehľami ich treba upevniť k nákladnej ploche dopravného prostriedku sťahovacími pásmi.
9. Roletové preklady Vario a Vario UNI sa balia do balíkov uložených na drevených hranoloch a previazaných oceľovou páskou.
10. Malty a omietky Porotherm a malty TERCA sú balené v papierových vreciach. Skladujú sa a prepravujú na drevených paletách, zabalené vo fólii. Pre nakládku a prepravu palet s maltami a omietkami platia tie isté zásady ako pre nakládku a prepravu tehál Porotherm a TERCA.
11. Celé, ako aj rozbalené palety mált a omietok treba skladovať v krytej hale, alebo aspoň pod prístreškom tak, aby nedošlo k poškodeniu papierových vriec a znehodnoteniu ich obsahu vplyvom zrážok alebo nadmernej vlhkosti. Jednotlivé vrecia by sa z rovnakého dôvodu nemali skladovať priamo na podlahe haly alebo prístrešku, ale na paletu. Celé palety s maltami a omietkami rovnakého druhu sa môžu skladovať na sebe v počte najviac 2 palet.
12. Dózy PUR peny DRYFIX.Extra a čističa peny skladovať a prepravovať vo zvislej polohe. Dózy prepravovať len v nákladnom priestore auta prípadne v kufri osobného auta, nie v kabíne vodiča. Skladovať v chlade. Nevystavujte slnečnému žiareniu alebo priamemu pôsobeniu tepla. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Skladujte mimo dosahu zdrojov zapálenia. V skladovacích priestoroch sa zakazuje fajčiť. Dózy sú pod tlakom. Chráňte pred mechanickým namáhaním, neudierať, prudko nenatriasať. Pri skladovaní je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy a príslušne platných zákonov BOZP.
13. Tehlové obkladové pásiky TERCA sa balia do polystyrénových krabíc po 30 ks, obkladové rohové pásiky sa balia do polystyrénových krabíc po 16 ks. Krabice sú uložené na paletách spoločnosti Wienerberger a zabalené do strechovej fólie. Na jednej paletu je 20 krabíc. Palety s pásikmi treba skladovať v krytej hale alebo pod prístreškom. Ukládanie palet s pásikmi na seba neodporúčame.